

# testo 830-S1 红外测温仪



本品已获《中华人民共和国制造计量器具许可证》 粤制: 00000743

## 操作手册

### 1. 一般说明

在使用本产品前,请仔细通读本操作手册并熟悉产品的操作。请妥善保管 本手册,以便在需要时您可以参考。

# 2. 产品描述



# 8. 设置

- 仪器关闭。
  - 如果在设置模式中3秒内没有按任何按钮,仪器切换为下一个模式。
- 按住 △3秒。
- 设备切换至设置模式。
- 设置警报下限值(♥ALARM):按 O或 O,按住按钮快进。
- 设置警报上限值( ALARM): 按 ② 或 ♥。按住按钮快进。
- 设置警报功能开关:按 或 ○。
- 选择参数(°C /°F):按 **ひ**或 **▽**。
- 设备返回至红外测量视图。
- 仅为红外测量提供警报功能。如果超过/低于设置警报值,将输出声

# 9. 维护与保养

# 9.1 更换电池



### 仪器必须关闭!

- 1 打开电池盒:揭开盖。
- 2 卸下废电池, 然后插入新电池。注意正负极。 当插入电池后,应可以看见负极。
- 3 关闭电池盒:关闭盖。

# 9.2 清洁仪器

不要使用腐蚀性清洁剂或溶液。

- ▶ 使用湿布清洁外壳(肥皂水)。
- ▶ 使水或用蘸水或医用酒精的棉签认真清洁镜头。

# 3. 安全信息



# 遊免电气危险:

▶ 红外测量: 当测量带电部件时,请保持所需的安全距离



# 产品安全/保修条款声明:

- ▶ 按照产品的预定用途,在规定的参数范围内正确操作本仪器。不要太
- 不要暴露至电磁辐射(例如,微波、感应加热系统)、静电、高温或温 度剧烈变动等情况下。
- 不要与溶剂(如丙酮)放在一起
- 仅在文档中明确描述了用于维护目的时,才能打开仪器



# 激光辐射!

▶ 不要直视激光束



#### 保证正确处置

- ▶ 请把损坏的充电电池和废电池放到指定的收集点
- 请在仪器报废时直接将仪器寄送给我们,我们保证以环保的方式处置

## 4. 预定用途

testo 830-S1是用于表面温度的非接触测量的红外测温仪



不适用于医疗领域的诊断测量!

# 10. 常见问题

问题	可能的原因	解决方法
显示屏不亮	电量低	更换电池
፟ 亮起	电量耗尽	更换电池
无法开启仪器	电量耗尽	更换电池
亮起	读数超出测量范围	-

<sup>\*</sup> 如果我们没有解答您的问题,请联系您的当地经销商或致电400-882-7833德图客

# 11. 关于红外测量的说明

#### 11.1 测量方法

#### 红外测量是一种光学测量

- ▶ 保持镜片清洁。
- ▶ 不要使用浑浊的镜片测量。
- 保持测量区域(仪器和被测量物体之间的区域)无任何干扰:无灰尘 颗粒、无水分(雨水、蒸汽)或烟气。

# 红外测量是一种表面测量

如果表面存在污垢、灰尘、霜等,则仅测量顶层的温度,即污垢灰尘等

- ▶ 对于塑料紧密包裹的食品,不要测量气穴。
- ▶ 如果为临界数值,务必使用接触温度计再次测量。尤其是在食品领 域中,应使用插入/浸入式温度计。

▶ 如果环境温度变化(位置变化,例如,内部/外部测量),仪器需要15 分钟的适应时间才能进行红外测量。

# 5. 技术数据

特征	testo 830-S1
参数	°C
红外测量范围	(-30 ~ +350)°C
红外测量分辨力	0.1°C
红外测量最大允许误差 (23°C时) ± 1数位	±1.5°C 或1.5%读数(+0.1~+400)°C <sup>1)</sup> ; ±2°C 或2% 读数(-30~0)°C <sup>1)</sup>
发射率	0.1~1.0可调节
红外测量速率	0.5s
光学分辨率	10:1 <sup>2)</sup>
操作温度	(-20 ~ +50)°C
储存温度	(-40 ~ +70)°C
电源	9V块状电池
电池使用时间	20 h
外壳材质	ABS
尺寸(长×高×宽)	190 x 75 x 38 mm / 7.5 x 3.0 x 1.5 in
CE标准	2004/108/EEC
保修	1年
激光	
激光瞄准	1 x激光
功率	< 1 mW
波长	645 ~ 660 nm
等级	2
标准	DIN NE 60825-1:2001-11

### 1) 取数值大者

2) +传感器的开口直径(16mm / 0.6 in)

### 6. 初始操作

▶ 放入电池:参见"9.1 更换电池"

各种材料拥有不同发射率,即它们散发不同程度的电磁辐射。仪器的发 射率在出厂时设置为0.95。这是测量非金属(纸、陶瓷、石膏、木材、涂 料和清漆)、塑料和食品的最佳值。

仅少量光亮的金属和金属氧化物适合红外测量,因为它们的发射率较低 或不均匀。

▶ 在被测量的物体上涂上发射率增强层,例如,清漆或发射贴(订货号 0554 0051)。如果无法实施上述措施,则使用接触温度计测量。

### 发射率表(典型值)

材料(温度)	ε
铝,轧光(170°C)	0.04
棉(20°C)	0.77
混凝土(25°C)	0.93
冰,光滑(0°C)	0.97
铁,磨光(20°C	0.24
铸造面的铁(100°C)	0.80
轧制面的铁(20°C)	0.77
石膏(20°C)	0.90
玻璃(90°C)	0.94
橡胶,硬(23°C)	0.94
橡胶, 软灰色(23°C)	0.89
木材(70°C)	0.94
软木(20°C)	0.70

材料(温度)	ε
散热器,黑色阳极氧化(50°C)	0.98
铜,轻度无光泽(20°C)	0.04
铜,氧化(130°C)	0.76
塑料: PE、PP、PVC(20°C)	0.94
黄铜,氧化(200°C)	0.61
纸(20°C)	0.97
瓷器(20°C)	0.92
黑色漆,无光泽(80°C)	0.97
钢,表面经热处理(200°C)	0.52
钢,氧化(200°C)	0.79
粘土,烧结(70°C)	0.91
变压器油漆(70°C)	0.94
砖、灰泥、石膏(20°C)	0.93

# 7. 操作

#### 7.1 开/关机

- ▶ 开启仪器:按下测量按钮。
- 所有显示区域短暂亮起。仪器变更为红外模式( ▶□亮起)。
- 每按一个按钮,显示屏亮起10秒。
- ▶ 关闭仪器:按住 ▼按钮,直到显示器变暗。
- 该设备在1分钟后自动关闭。

遵守关于红外测量的说明(第11章)。

对于红外测量,通过按测量按钮重置最小/最大值。

仪器开启。

#### 红外测量

- 1 开始测量:按住测量按钮。
- 2 使用激光点定位待测量的物体。

testo 830-S1: 激光标记测量区域的中心点。

- 显示当前读数(每秒测量2次)
- 3 结束测量:释放按钮。
- HOLD 亮起。在下次测量之前,保存上次测量的数值及最小/最大值。
- 在最小、最大和记录值之间切换:按△。
- 重新启动测量:按测量按钮。

### 设置发射率

仪器处于红外测量模式。

如果在发射率模式下3秒内没有按任何按钮, 仪器切换至红外测量模式。

- 按住 △ 3秒。
- 2 设置发射率:按△或 🔽
- 仪器切换至红外测量模式。

# 11.3 测量区域,距离

根据测量仪器和被测量物体之间的距离,确定特定区域。

测量光学示意(光学分辨率:测量区域)

